

OMD 2012 SP2 – HotFix1



Un problème nous a récemment été signalé concernant le calcul Eurocode 2 dans **ARCHE Poteau**.

Les efforts tranchants T_x et T_y imposés en tête de poteau n'étaient pas pris en compte dans le moment de calcul et ce, même lorsque l'utilisateur indiquait qu'il s'agissait du « Torseur en tête de poteau ».

Ceci pouvait conduire à des sections d'acier sous-estimées, notamment pour les cas sismiques.

Ce problème ne concerne pas les poteaux EC2 en compression simple, ni les poteaux dimensionnés au BAEL quel que soit la méthode appliquée.

Ce hotfix peut être installé sur une version OMD2012 SP1 ou SP2.